



## AVIS D'INSTALLATION

#416-FR

Notice d'installation du Ford Police Interceptor 3.3L  
Filtre à huile NAPA Gold 7502

Filtre à huile NAPA Gold	OE #	Application
7502	AA5Z-6714-B	Ford Police Interceptor 3.3L

- Il a été constaté que lors de l'installation du filtre à huile dans le Ford Police Interceptor (moteurs 3,3 L Full Hybrid EV-Gas (FHEV), 3,5 L Gas et 3,7 L Flex), le tuyau de serrage à côté de la base du filtre peut se déplacer et s'aligner avec le joint du rouleau de filtre. Lorsque cela se produit, le filtre peut ne pas être correctement serré et entraîner une fuite.
- **ACTIVITÉ D'AMÉLIORATION** : Pour éviter ce mode de défaillance, inspectez visuellement la zone où les tuyaux sont serrés à la base. Si le support de collier de serrage du tuyau est aligné avec la base du filtre à huile, faites-le légèrement pivoter pour l'éloigner de la base/zone de joint du rouleau.

