AVISO DE INSTALACIÓN

#416-SP

Aviso de instalación del Ford Police Interceptor 3.3L

Filtro de aceite NAPA Gold 7502

Filtro de aceite NAPA Gold	OE #	Aplicación
7502	AA5Z-6714-B	Ford Police Interceptor 3.3L

- Se ha identificado que durante la instalación del filtro de aceite en el Ford Police Interceptor (3.3L Full Hybrid EV-Gas (FHEV), 3.5L Gas y 3.7L Flex Engines) la abrazadera de la manguera junto a la base del filtro puede desplazarse y alinearse con la unión del filtro de rodillo. Cuando esto ocurre, es posible que el filtro no esté bien apretado y se produzcan fugas.
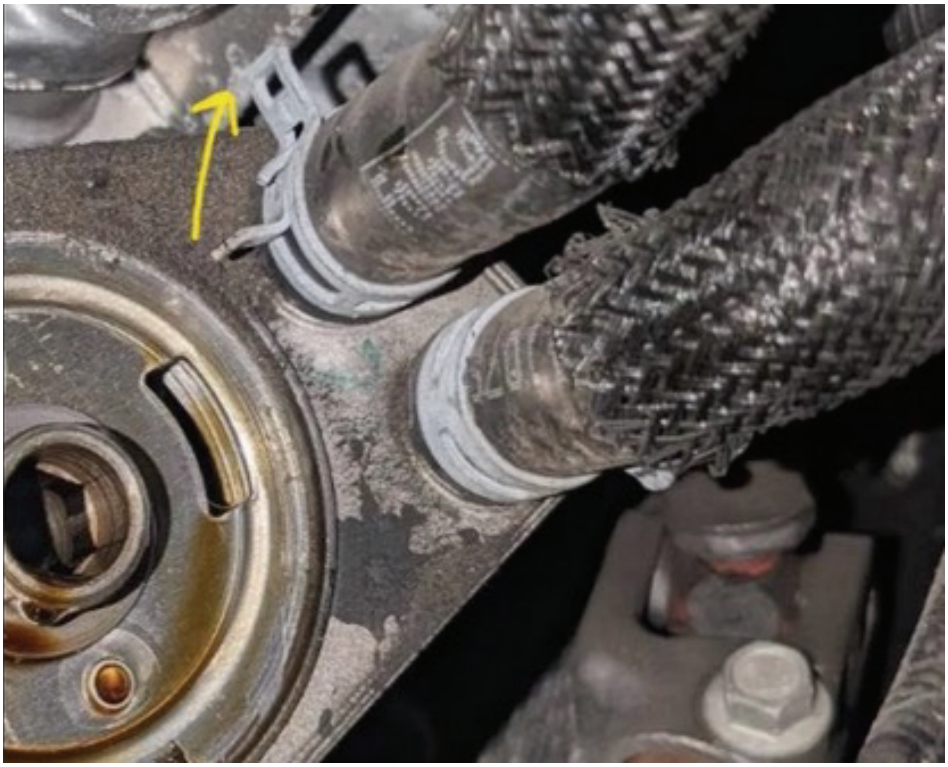
- ACTIVIDAD DE MEJORA: Para evitar este modo de falla, inspeccione visualmente el área donde se sujetan las mangueras a la base. Si el soporte de la abrazadera de la manguera está alineado con la base del filtro de aceite, gírelo levemente para alejarlo del área de ña unión de la base/rodillo.